

T M E

**MM2020
Handheld Thermometer**




Introduction

Your high accuracy microprocessor driven thermometer is suitable for use with thermocouple types K,J,T,R,N,E,S or Infra-Red sensors.

The thermocouple calibrations are in accordance with national and international standards (NBS and IEC) tables.

Features

- °C / °F/ °A TEMPERATURE SCALES
- TRUE ARITHMETIC DIFFERENTIAL MEASUREMENT
- HOLD FUNCTION
- SIMULTANEOUS DISPLAY OF BOTH INPUTS OR DIFFERENTIAL AND INPUT 1
- HOLD FUNCTION
- OVERRANGE / OPENCIRCUIT PROBE INDICATION
- LOW BATTERY INDICATION
- K,J,T,R,N,E,S THERMOCOUPLE TYPES
- COMPATIBLE WITH INFRA-RED SENSORS.
- RETENTION OF THERMOCOUPLE TYPE AND SCALE

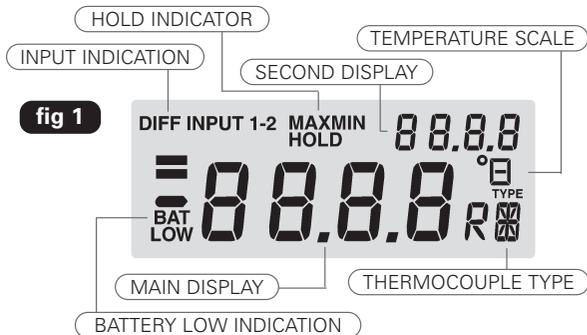

OPERATING INSTRUCTIONS

To Measure Temperature

1. Fit the battery to the instrument (refer to battery replacement details)
2. Switch thermometer ON.
3. Plug thermocouple into input socket.
4. Check temperature scale is correct.(°C / °F/ °A)
5. Check thermocouple is correct
6. Take measurement by contacting object with probe and reading from the display.

Changing Temperature Scale (°C / °F/ °A)

To change the temperature scale simply press the button marked 'SCL'

The temperature scale will alter as shown on the right hand side of the display.

Changing Thermocouple Type

To change thermocouple type, follow the sequence below:

1. Switch the unit OFF.
2. Press and hold the 'SCL' button.
3. Switch the unit ON.
4. Release buttons.

The new thermocouple type will appear in the bottom right hand corner of the display (see fig 1). Repeat steps above until desired thermocouple type is shown.

Replacing The Battery

The instrument will indicate 'BAT LOW' when the battery needs changing.

To change the battery, firstly remove the unit from the outer case. The battery compartment is on the rear of the instrument. Using a small screwdriver ease back the tab of the battery compartment. The compartment will then lift away.

Open Circuit Thermocouple Detection

An error in the probe is shown on the display by a series of bars '-----' coupled with the word 'INPUT' at the top of the display. This indicates either that the probe has an error or the temperature is out of range.

Differential Measurement

Once the instrument has been turned on, the display will simultaneously show the reading from Input 1 on the main screen, and the reading from Input 2 in the top right hand corner.

The top left-hand corner of the screen identifies which input is shown on the main display. To display input 2 on the main screen press the 1/2/Diff key.

To find the differential reading between Input 1 and 2, press the 1/2/Diff key again. The main display should read 'Diff Input 1-2' and will give the differential reading, while the top right corner displays the reading from Input 1.

Using The Hold Feature

The hold feature is used to freeze the current value(s). When you press the key the current display will freeze and the values will not be updated. To cancel press the hold key again.

SPECIFICATIONS

Environmental

Ambient operating range	-30°C to 50°C (-21 to 122°F)
Storage temperature range	-40°C to 60°C (-40 to 140°F)
Humidity	0 to 70% R.H.

ELECTRICAL

Measurement Ranges

	CENTIGRADE	FAHRENHEIT	KELVIN
K	-200°C to 1372°C	-328°F to 250°F	-73°F to 1645°F
T	-200°C to 400°C	-328°F to 752°F	-73°F to 673°F
R	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
N	-200°C to 1300°C	-328°F to 2372°F	-73°F to 1573°F
J	-200°C to 1200°C	-328°F to 2192°F	-73°F to 1473°F
E	-200°C to 1000°C	-328°F to 1832°F	-223°F to 1273°F
S	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
I/R	-50°C to 200°C	-58°F to 392°F	-223°F to 473°F

Accuracy@23°C	±0.15% of reading ±0.2°C
Characterising error	less than 0.05°C
Temperature coefficient	0.01% of reading/°C
Cold junction compensation	0.0075°C/°C
Resolution	0.1° autoranging to 1° 1000°

Note

Strong RF fields may adversely affect measurement accuracy.

General

WEIGHT	155 gms (5.47 oz)
DIMENSIONS	130 x 70 x 33 mm
BATTERY	PP3
BATTERY LIFE	200 Hours

Introduction

Ce thermomètre de haute précision à microprocesseur est conçu pour fonctionner avec des thermocouples de type K, J, T, R, N, E, S ou des capteurs d'infrarouge.

L'étalonnage des thermocouples s'effectue conformément aux tableaux publiés dans les normes américaines (NBS) et internationales (IEC).

Caractéristiques générales

- ÉCHELLES DE TEMPÉRATURE °C / °F / °A
- VÉRITABLE MESURE DIFFÉRENTIELLE ARITHMÉTIQUE
- FONCTION « HOLD » (MÉMOIRE DE VALEUR MESURÉE)
- AFFICHAGE SIMULTANÉ DES DEUX ENTRÉES OU DE LA DIFFÉRENCE ET DE L'ENTRÉE 1
- INDICATION DE DÉPASSEMENT DE LIMITE / SONDE EN CIRCUIT OUVERT
- INDICATION DE PILE FAIBLE
- TYPES DE THERMOCOUPLES K, J, T, R, N, E & S
- COMPATIBLE AVEC LES CAPTEURS D'INFRAROUGE
- MÉMORISATION DU TYPE DE THERMOCOUPLE ET DE L'ÉCHELLE

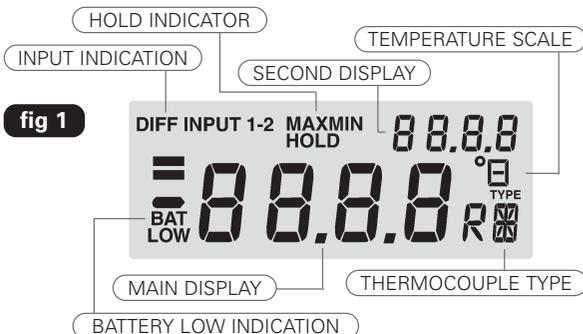


fig 1

NOTICE D'UTILISATION

Pour mesurer une température

1. Montez la pile dans l'instrument (voir les instructions de remplacement de la pile).
2. Mettez le thermomètre sous tension (ON).
3. Branchez le thermocouple dans la prise d'entrée.
4. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne échelle de température (°C / °F / °A).
5. Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons types de thermocouple.
6. Prenez la mesure en mettant la sonde en contact avec l'objet et en lisant la valeur qui s'affiche.

Changement d'échelle de température (°C / °F / °A)

Pour changer d'échelle de température, appuyez sur le bouton marqué 'SCL'.

L'indicateur d'échelle de température, sur la droite de l'afficheur, permet de constater que l'échelle a changé.

Changement de type de thermocouple

Procédez comme suit pour changer de type de thermocouple :

1. Mettez l'instrument hors tension (OFF).
2. Appuyez sur le bouton 'SCL' et maintenez ce dernier enfoncé.
3. Mettez l'instrument sous tension (ON).
4. Relâchez les boutons.

Le nouveau type de thermocouple apparaît en bas à droite de l'afficheur (voir figure 1). Recommencez les étapes ci-dessus jusqu'à voir s'afficher le type de thermocouple désiré.

Remplacement de la pile

L'instrument affiche 'BAT LOW' (pile faible) lorsqu'il faut remplacer la pile.

Pour remplacer la pile, commencez par retirer l'instrument de son boîtier de protection externe. Le compartiment de la pile se trouve au dos de l'instrument. À l'aide d'un petit tournevis, repoussez la languette de fermeture du compartiment de la pile. Le compartiment s'ouvre alors de lui-même.

Détection de thermocouple en circuit ouvert

Une erreur au niveau de la sonde sera signalée sur l'afficheur par une série de tirets '-----' associée au mot 'INPUT' en haut de l'écran. Ceci indique soit que la sonde ne fonctionne pas normalement, soit que la température à mesurer sort de la gamme des températures mesurables.

Mesures Différentielles

À la mise sous tension, l'instrument affiche simultanément la valeur mesurée sur l'entrée 1 sur l'afficheur principal, et la valeur mesurée sur l'entrée 2 dans le coin supérieur droit.

Le coin supérieur gauche de l'écran indique le numéro de l'entrée dont la valeur est donnée sur l'afficheur principal. Pour afficher l'entrée 2 sur l'afficheur principal, appuyez sur la touche 1/2/Diff.

Pour afficher la différence entre les valeurs de l'entrée 1 et de l'entrée 2 sur l'afficheur principal, appuyez une fois de plus sur la touche 1/2/Diff. Les mots « Diff Input 1-2 » apparaissent sur l'afficheur principal, suivis de la mesure de la différence entre les entrées, tandis qu'en haut à droite de l'écran apparaît la mesure de l'entrée 1.

Utilisation De La Fonction «Hold»

La fonction HOLD sert à geler la ou les valeurs de mesure affichées. Quand on appuie sur cette touche, l'écran est aussitôt gelé et les valeurs affichées ne peuvent plus changer. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche HOLD.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques d'environnement

Température ambiante en fonctionnement	-30 °C à 50 °C (-21 °F à 122 °F)
Température de stockage :	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité :	0 % à 70 % H. R.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Gammes de Mesure

	CENTIGRADE	FAHRENHEIT	KELVIN
K	-200°C to 1372°C	-328°F to 250°F	-73°F to 1645°F
T	-200°C to 400°C	-328°F to 752°F	-73°F to 673°F
R	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
N	-200°C to 1300°C	-328°F to 2372°F	-73°F to 1573°F
J	-200°C to 1200°C	-328°F to 2192°F	-73°F to 1473°F
E	-200°C to 1000°C	-328°F to 1832°F	-223°F to 1273°F
S	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
I/R	-50°C to 200°C	-58°F to 392°F	-223°F to 473°F

Précision à 23 °C :	±0,15 % de la valeur affichée ±0,2 °C
Erreur de caractérisation :	Inférieure à 0,05 °C
Coefficient de température :	0,01 % de la valeur affichée / °C
Compensation de soudure froide :	0,0075 °C/°C
Résolution :	de 0,1° en mode sélection de gamme automatique jusqu'à 1° au-dessus de 1000°

Remarque:

Des champs électromagnétiques puissants de radiofréquence peuvent dégrader la précision des mesures.

Caractéristiques générales

POIDS :	155 g (5,47 oz)
DIMENSIONS :	130 x 70 x 33 mm
PILE :	PP3
DURÉE DE VIE DE LA PILE :	200 heures

Einführung

Ihr von einem Mikroprozessor gesteuertes Präzisionsthermometer ist geeignet für Thermoelemente der Typen K,J,T,R,N,E,S oder infrarote Sensoren.

Die Eichung des Thermoelements beruht auf nationalen und internationalen Standardtabellen (NBS und IEC).

Besondere Merkmale

- WAHRE ARITHMETISCHE DIFFERENTIALMESSUNGEN
- HOLD FUNKTION
- SIMULTAN-DISPLAY (ANZEIGE) VON SOWOHL INPUT ALS AUCH DIFFERENTIAL UND INPUT 1
- GESAMTBEREICH/ SONDENANZEIGE OFFENER STROMKREIS
- ANZEIGE NIEDRIGER BATTERIESTAND
- TYPEN K,J,T,R,N,E,S THERMOELEMENTE
- VERTRÄGLICH MIT INFRAROTEN SENSOREN
- SPEICHERUNG VON THERMOELEMENT-TYP UND SKALA

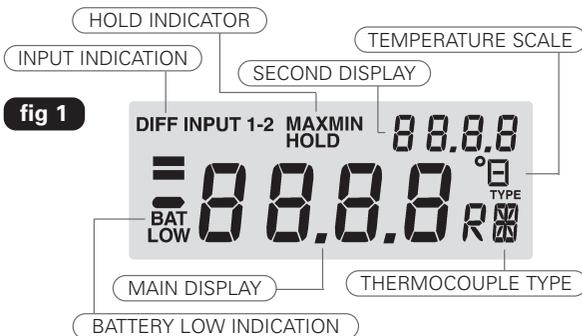


fig 1

BEDIENUNGSHINWEISE

Zum Messen Von Temperaturen

1. Batterie in das Instrument einlegen (siehe Gebrauchsanweisung zu Batterieauswechseln)
2. Das Thermometer EINSchalten
3. Das Thermoelement in Eingangsockel stecken
4. Nachprüfen, ob die Skala (°C / °F/ °A) richtig ist
5. Prüfen, ob Thermoelement Typ passend ist.
6. Messung durch Berührung des Gegenstandes mit Sonde; Anzeige ablesen

Temperaturskala Ändern (°C / °F/ °A)

Um die Temperaturskala zu ändern, braucht man nur den 'SCL' Knopf zu drücken.

Die Skala ändert sich entsprechend der Anzeige auf der rechten Seite.

Thermoelement -Typ Ändern

1. Um den Thermoelement- Typ zu ändern, folgende Anweisungen befolgen:
2. Das Gerät ABSchalten
3. Den 'SCL' Knopf drücken und halten
4. Das Gerät EINSchalten
5. Den Knopf los lassen

Der neue Thermoelement- Typ erscheint unten rechts auf der Anzeige (siehe Abb.1). Die obige Folge so lange wiederholen bis der gewünschte Typ angezeigt wird.

Auswechseln Der Batterie

Das Gerät zeigt 'BAT LOW'an, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss.

Um die Batterie auszuwechseln, das Instrument erst aus dem äußeren Gehäuse entnehmen. Das Batteriefach befindet sich im hinteren Teil des Instruments. Mit einem kleinen Schraubenzieher die Klappe des Batteriefachs zurückheben. Dann hebt sich das ganze Fach heraus.

Offener Stromkreis, Thermoelement Feststellung

Ein Fehler in der Sonde wird durch eine Anzahl von Strichen '-----' oben im Display angezeigt, zusammen mit dem Wort 'INPUT'. Das bedeutet entweder, dass die Sonde einen Fehler hat oder die Temperatur ausserhalb des Bereichs liegt.

Differentiale Messungen

Wenn das Instrument eingeschaltet ist, zeigt das Display gleichzeitig die Ablesungen von Input 1 auf dem Hauptdisplay an als auch die Ablesungen von Input 2 oben rechts.

Oben links kann man ablesen, welcher Input auf dem Hauptdisplay angezeigt wird. Um Input 2 auf dem Hauptdisplay zu zeigen, bitte die 1/2/Diff Taste drücken.

Um die Differentialanzeige zwischen Input 1 und 2 zu finden, bitte die 1/2/Diff Taste abermals drücken. Das Hauptdisplay müsste 'Diff input 1-2' und die differentiale Ablesung anzeigen, während oben rechts die Ablesung von Input 1 angezeigt wird

Gebrauch Von 'Hold' (Halten) Charakteristikum

Dieses Sondermerkmal wird zum Stoppen der gegenwärtigen Werte benutzt. Wird die Taste gedrückt, stoppt die augenblickliche Anzeige und die Werte werden nicht aufgewertet. Diese Funktion wird durch abermaliges Tastendrücken beendet.

TECHNISCHE DATEN

Umfeld

Betriebsreichweite Umgebungsluft	-30oC bis 50oC (-21 bis 122oF)
Aufbewahrungstemperatur-Bereich	-40oC bis 60oC (-40 bis 140oF)
Luftfeuchtigkeit	0 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit

ELEKTRISCH Messbereiche

	CENTIGRADE	FAHRENHEIT	KELVIN
K	-200°C to 1372°C	-328°F to 250°F	-73°F to 1645°F
T	-200°C to 400°C	-328°F to 752°F	-73°F to 673°F
R	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
N	-200°C to 1300°C	-328°F to 2372°F	-73°F to 1573°F
J	-200°C to 1200°C	-328°F to 2192°F	-73°F to 1473°F
E	-200°C to 1000°C	-328°F to 1832°F	-223°F to 1273°F
S	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
I/R	-50°C to 200°C	-58°F to 392°F	-223°F to 473°F

Präzision @ 23oC ± 0.15% bei Ablesung ± 0.2oC

Typische Abweichung weniger als 0.05oC

Temperatur Koeffizient 0.01% bei Ablesung /oC

Kompensation für kalten Anschluss 0.0075oC/oC

Auflösung 0.1o bei auto.
Reichweite bis zu 1o über 1000o

Anmerkung

Starke Hochfrequenzfelder können die Messpräzision negativ beeinflussen.

Allgemeines

GEWICHT	155g (5.47 Unzen)
AUSMASSE	130 x 70 x 33mm
BATTERIE	PP3
BATTERIELEBENSDAUER	200 Stunden


Introduzione

Il termometro a microprocessore ad elevata accuratezza può essere utilizzato con le termocoppie del tipo K, J, T, R, N, E, S o i sensori infrarossi.

La taratura delle termocoppie è conforme alle tabelle delle norme nazionali ed internazionali (NBS e IEC).

Caratteristiche

- MISURA DEL DIFFERENZIALE ARITMETICO EFFETTIVO
- FUNZIONE DI MANTENIMENTO
- VISUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA DI AMBEDUE GLI INGRESSI O DEL VALORE DIFFERENZIALE E DELL'INGRESSO N. 1
- INDICAZIONE DI SUPERAMENTO CAPACITÀ / CIRCUITO SONDA APERTO
- INDICAZIONE DI BASSA CARICA DELLA PILA
- TERMOCOPPIE DEL TIPO K, J, T, R, N, E, S
- COMPATIBILE CON I SENSORI INFRAROSSI
- MANTENIMENTO DEL TIPO E DELLA SCALA DELLA TERMOCOPPIA

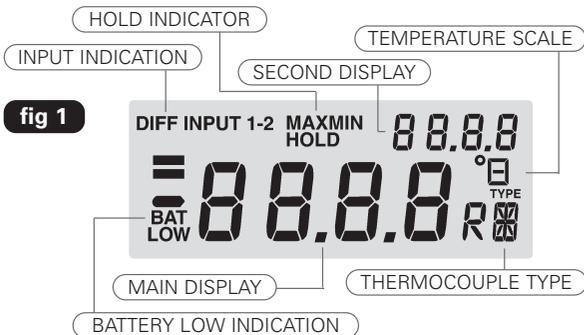

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Per Misurare La Temperatura

1. Inserire la pila nello strumento (consultare le informazioni per la sostituzione della pila)
2. Accendere il termometro impostando l'interruttore nella posizione ON.
3. Inserire la spina della termocoppia nella presa di ingresso.
4. Verificare che la scala della temperatura sia quella corretta (°C / °F/ °A).
5. Controllare che il tipo di termocoppia sia corretto.
6. Misurare la temperatura mettendo la sonda a contatto con l'oggetto e poi leggendo il valore visualizzato sul display.

Modifica Della Scala Della Temperatura (°C / °F/ °A)

Per cambiare la scala della temperatura basta premere il pulsante contrassegnato 'SCL'.

La scala della temperatura cambierà come indicato nella parte destra del display.

Modifica Del Tipo Di Termocoppia

Per cambiare il tipo di termocoppia svolgere i passi riportati qui di seguito:

1. Spegner l'unità impostando l'interruttore nella posizione OFF.
2. Premere e tenere premuto il pulsante 'SCL'.
3. Accendere l'unità impostando l'interruttore nella posizione ON.
4. Rilasciare il pulsante.

Il nuovo tipo di termocoppia sarà visualizzato nell'angolo inferiore destro del display (vedere la Fig. 1). Ripetere i passi sopra riportati finché non sia visualizzato il tipo di termocoppia desiderato.

Sostituzione Della Pila

Quando sarà necessario sostituire la pila lo strumento visualizzerà il messaggio 'BAT LOW'.

Per sostituire la pila sarà necessario innanzi tutto rimuovere l'unità dalla custodia esterna. Lo scompartimento della pila si trova nella parte posteriore dello strumento. Fare leva usando un cacciavite piccolo per tirare su il coperchio dello scompartimento della pila.

Rivelazione Circuito Termocoppia Aperto

Un errore relativo alla sonda è indicato sul display mediante una serie di trattini '- - - -' unitamente alla parola 'INPUT' nella parte superiore del display. Questo indica o che si è verificato un errore relativo alla sonda o che la temperatura è fuori campo.

Misura Del Valore Differenziale

Dopo aver accesso lo strumento il display riporterà contemporaneamente il valore dell'ingresso 1 sullo schermo principale e il valore dell'ingresso 2 nell'angolo superiore destro.

Nell'angolo superiore sinistro viene identificato quale ingresso è visualizzato sul display principale. Per visualizzare l'ingresso 2 sullo schermo principale premere il tasto 1/2/Diff.

Premere nuovamente il tasto 1/2/Diff per trovare il valore differenziale tra l'ingresso 1 e l'ingresso 2. Il display principale dovrebbe riportare 'Diff Input 1-2' e sarà visualizzato il valore differenziale, mentre nell'angolo superiore destro sarà visualizzato il valore dell'ingresso 1.

Utilizzo Della Funzione Di Mantenimento

La funzione di mantenimento consente di bloccare i valori attuali. Quando si preme il tasto la visualizzazione attuale sarà bloccata e i valori non saranno aggiornati. Per annullare la funzione premere nuovamente il tasto.

DATI TECNICI

Ambiente

Campo temperatura ambiente di esercizio	da -30°C a 50°C (da -21 a 122°F)
Temperatura ambiente di conservazione	da -40°C a 60°C (da -40 a 140°F)
Umidità	da 0 a 70% di umidità relativa

CORRENTE

Portate

	CENTIGRADE	FAHRENHEIT	KELVIN
K	-200°C to 1372°C	-328°F to 250°F	-73°F to 1645°F
T	-200°C to 400°C	-328°F to 752°F	-73°F to 673°F
R	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
N	-200°C to 1300°C	-328°F to 2372°F	-73°F to 1573°F
J	-200°C to 1200°C	-328°F to 2192°F	-73°F to 1473°F
E	-200°C to 1000°C	-328°F to 1832°F	-223°F to 1273°F
S	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
I/R	-50°C to 200°C	-58°F to 392°F	-223°F to 473°F

Accuratezza a 23 °C	±0,15% del valore misurato ±0,2°C
Errore di caratterizzazione	Meno di 0,05°C
Coefficiente termico:	0,01% del valore misurato/°C
Compensazione saldatura fredda	0,0075°C/°C
Risoluzione	0,1° ricerca automatica del fondoscala a 1° al di sopra dei 1000°

Nota

I forti campi di radiofrequenza possono influire negativamente sulla precisione di misura.

Dati Generali

PESO	155 g
DIMENSIONI	130 x 70 x 33 mm
PILA	PP3
DURATA DELLA PILA	200 ore


Introducción

Su termómetro de gran precisión dirigido por microprocesador es apto para utilizar con tipos de termopares K, J, T, R, N, E, S o con sensores de rayos infrarrojos.

Las calibraciones del termopar cumplen con las tablas de normas nacionales e internacionales (NBS e IEC).

Prestaciones

- MEDICIÓN REAL DE DIFERENCIAL ARITMÉTICO
- FUNCIÓN DE RETENCIÓN
- VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AMBAS ENTRADAS O DE DIFERENCIAL Y ENTRADA 1
- INDICACIÓN DE PROBETA DE EXCESO DE ALCANCE / CIRCUITO ABIERTO
- INDICACIÓN DE PILA BAJA
- TIPOS DE TERMOPAR K, J, T, R, N, E, S
- COMPATIBLE CON SENSORES DE RAYOS INFRARROJOS.
- RETENCIÓN DE TIPO DE TERMOPAR Y DE ESCALA

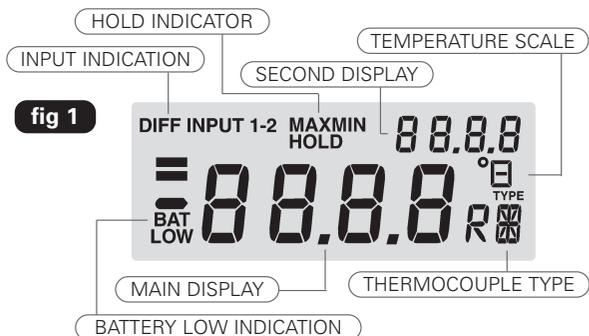

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Modo De Medir La Temperatura

1. Instale la pila en el instrumento (consúltense los detalles de cambio de pila)
2. Conecte el termómetro (ON).
3. Enchufe el termopar en el tomacorriente.
4. Compruebe que la escala termométrica sea la correcta.(°C / °F/ °A)
5. Compruebe que los tipos de termopar sean los correctos
6. Efectúe las mediciones poniendo la probeta en contacto con el objeto y viendo la lectura en el visualizador.

Cambio De La Escala Termométrica

(°C / °F/ °A)

Para cambiar la escala termométrica sólo hay que pulsar el botón marcado 'SCL'

La escala termométrica se modificará de acuerdo a lo mostrado en el lado derecho del visualizador.

Cambio Del Tipo De Termopar

Para cambiar el tipo de termopar, sígase la secuencia siguiente:

1. Desconecte la unidad (OFF).
2. Pulse y mantenga presionado el botón 'SCL'.
3. Conecte la unidad (ON).
4. Suelte los botones.

El nuevo tipo de termopar aparecerá en la esquina inferior derecha del visualizador (véase la ilustr. 1). Repítanse los pasos anteriores hasta que se muestre el tipo de termopar deseado.

Cambio De La Pila

Cuando se necesite cambiar la pila, el instrumento indicará 'BAT LOW'.

Para cambiar la pila, sáquese antes la unidad de la caja exterior. El compartimento de la pila está en la parte posterior del instrumento. Utilizando un destornillador pequeño, empujar hacia atrás con cuidado la lengüeta del compartimento de las pilas. Ahora, el compartimento se podrá abrir izándolo.

Detección De Termopar De Circuito Abierto

Los errores de la probeta se muestran en el visualizador mediante una serie de rayas '- - - -' acompañadas de la palabra 'INPUT' [ENTRADA] en la parte superior del visualizador. Esto indica o bien que la probeta tiene un error o bien que la temperatura se encuentra fuera del campo.

Medición De Diferencial

Una vez que se haya encendido el instrumento, el visualizador mostrará simultáneamente la lectura de la entrada 1 en la pantalla principal y la lectura de la entrada 2 en la esquina superior derecha.

La esquina superior izquierda identifica la entrada que se muestra en el visualizador principal. Para representar visualmente la entrada 2 en la pantalla principal, pulse la tecla 1/2/Diff [diferencial].

Para hallar la lectura diferencial entre las entradas 1 y 2, pulse de nuevo la tecla 1/2/Diff. El visualizador principal debería representar "Diff Input 1-2" [Diferencial entre entradas 1 y 2] y dará la lectura diferencial, mientras que en la esquina superior derecha se representa visualmente la lectura de la entrada 1.

Uso De La Prestación De Retención

La prestación de retención se utiliza para almacenar el valor actual. Cuando se pulsa la tecla, el valor actual se trasladará a la parte superior derecha del visualizador, mientras que el visualizador principal continúa actualizándose. Para cancelar, púlsese de nuevo la tecla de retención.

ESPECIFICACIONES

Medioambientales

Régimen de funcionamiento ambiental -30 °C a 50 °C (-21 a 122 °F)

Régimen de temperatura de almacenamiento -40 °C a 60 °C (-40 a 140 °F)

Humedad 0 a 70%, humedad relativa

ELÉCTRICAS

Campos De Medición

	CENTIGRADE	FAHRENHEIT	KELVIN
K	-200°C to 1372°C	-328°F to 250°F	-73°F to 1645°F
T	-200°C to 400°C	-328°F to 752°F	-73°F to 673°F
R	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
N	-200°C to 1300°C	-328°F to 2372°F	-73°F to 1573°F
J	-200°C to 1200°C	-328°F to 2192°F	-73°F to 1473°F
E	-200°C to 1000°C	-328°F to 1832°F	-223°F to 1273°F
S	-50°C to 1767°C	-58°F to 3212°F	-223°F to 2040°F
I/R	-50°C to 200°C	-58°F to 392°F	-223°F to 473°F

Precisión a 23 °C ±0,15% de lectura ±0,2 °C

Error de caracterización Menos de 0,05 °C

Coefficiente de temperatura 0,01% de lectura/°C

Compensación de los extremos 0,0075°C/°C

Resolución 0,1° de autoalcance hasta 1° sobre 1.000°

Nota

Los campos fuertes de radiofrecuencia pueden afectar adversamente la precisión de la medición.

Generales

PESO 155 g. (5,47 onzas)

DIMENSIONES 130 x 70 x 33 mm

PILA PP3

DURACIÓN DE LA PILA 200 horas

GB English**Accessories**

A wide variety of thermocouple probes are available for use with this instrument.

Please contact the T.M.E sales office for further advice on probe selection.

Recalibration

It is recommended that the calibration of thermometers is performed annually, you may wish to consider our high accuracy thermocouple simulator for use as a calibration check on this or any other thermocouple instrument.

FR Français**Accessoires**

Il existe une multitude de sondes à thermocouple qui peuvent être utilisées avec cet instrument.

Veuillez prendre contact avec le service commercial de t.M.E. Pour obtenir des conseils sur le choix d'une sonde.

Réétalonnage

Il est recommandé d'étalonner les thermomètres tous les ans. Nous vous recommandons de faire l'acquisition de notre simulateur de thermocouple de haute précision pour vous permettre de vérifier l'étalonnage de ce thermomètre ainsi que de tout autre instrument de mesure à thermocouple.

D Deutsch**Zubehör**

Eine große Auswahl von Thermoelementen-Sonden ist mit diesem Instrument erhältlich.

Bitte setzen Sie sich mit der T.M.E. Verkaufsabteilung bezüglich weiterer Information über Sondenauswahl in Verbindung.

Eichung

Wir empfehlen, dass eine jährliche Eichung der Thermometer vorgenommen wird und zu diesem Zweck sollten Sie zur Eichungsüberprüfung dieses und anderer Thermoelementen-Instrumente unseren Hochpräzisions-Simulator erwägen.

IT Italiano**Accessori**

È disponibile un'ampia gamma di sonde a termocoppia per l'uso con questo strumento.

Rivolgersi all'ufficio vendite T.M.E per ulteriori informazioni sulla selezione della sonda.

Ritaratura

Si consiglia di effettuare annualmente la ritatura dei termometri. È disponibile a tale scopo la nostra termocoppia simulatrice ad elevata precisione per verificare la taratura di questo o qualsiasi altro strumento a termocoppia.

E Espaneol**Accesorios**

Hay disponible una amplia variedad de probetas para utilizar con este instrumento.

Rogamos ponerse en contacto con la oficina de ventas de T.M.E para más información acerca de la elección de probetas.

Recalibración

Se recomienda efectuar una calibración anual de los termómetros. Podría interesarle nuestro simulador de termopar de gran precisión para utilizarlo como verificación de calibración con éste o cualquier otro instrumento de termopar.

TECHNOLOGY IN TEMPERATURE



TM Electronics (UK) Limited

UNIT 12 MARLETS WAY
GORING BY SEA
WORTHING
WEST SUSSEX
BN12 4HF

TELEPHONE: +44 (0) 1903 700651

FAX: +44 (0) 1903 244307

E-MAIL: TMETJS@email.msn.com

WWW.tmelectronics.co.uk